

الفصل الثاني عشر

عمليات التشغيل على المخارط

Turing Operation And Lathes

§ 1- تصنيف آلات الخراطة ومجال استخدامها :

تعد ماكينات الخراطة (Lathes) من أكثر ماكينات التشغيل استخداماً في عمليات التشغيل بالقطع، وذلك لما تنفع به هذه الآلات من إمكانيات كثيرة واسعة وتتيح كثير في الأعمال الممكن تنفيذها عليها.

يمكن تصنيف آلات الخراطة وفق عدة أسس، فمن وجهة نظر تصميمية تقسم إلى: مخارط أفقية، مخارط رأسية، مخارط برجية (Turret Lathe) مخارط أحادية عمود الدوران، مخارط متعددة أعمدة الدوران، مخارط أحادية أداة القطع، ومتعددة أدوات القطع.

ومن وجهة نظر درجة الأتمتة تقسم إلى: مخارط عادية، نصف أوتوماتيكية (Semiautomatic) ومخارط مزودة ذات قيادة عديدة متدرجة (Lathes with Numerical control) (انظر الأشكال 1-12 و 1-2).

وحسب نوع القطع المنفذة عليها، تقسم إلى مخارط عمومية، مخارط قطع اللولب ومخارط خاصة كالخارط المصنعة لتعمل أعمدة الكانات أو عمود البرق وغيرها.

تستخدم المخارط عموماً لتعمل العناصر ذات الشكل الدوراني كالمحاور والجلب والأقراص والبسات والمطوح الدورانية الداخلية وعمليات تشكيل

$$V = \frac{\pi Dn}{1000} \quad (\text{m/min}) \quad (11-2)$$

حيث D- القطر الخارجي للقطعة (mm).

n- عدد دورات الجزء العمودي (الدورقة) (r.p.m)

تعد دورات الجزء العمودي (الدورقة) للشكبة الخراطة عدد سرعات Z=12 و **مثال - المطلوب** حساب سرعات الدوران $n_{\text{min}} = 876 \text{ r.p.m}$ ، إذا كانت علبة السرعة تبني على $n_{\text{max}} = 20 \text{ r.p.m}$

أساس التوزيع الهندسي.

الحل: اعتماداً على ما ذكر سابقاً نجد : $n_5 = n_1 \cdot \phi$

حيث العلاقة (11-1) نجد :

$$\phi = \sqrt[20]{\frac{n_{\text{max}}}{n_{\text{min}}}} = \sqrt[20]{\frac{876}{20}} = 1.4099 \approx 1.41$$

$$n_5 = 20 \times 1.41 = 28.2 \text{ r.p.m}$$

$$N_5 = 28.2 \times 1.41 = 39.7 \text{ r.p.m}$$

$$n_6 = 111.46 \text{ r.p.m} , n_7 = 79 , n_8 = 56 \text{ r.p.m}$$

$$n_9 = 157.16 \text{ r.p.m} , n_{10} = 221.6 , n_{11} = 312 \text{ r.p.m}$$

$$n_{12} = 440.55 \text{ r.p.m} , n_{13} = 621.17 \text{ r.p.m} , n_{14} = n_{\text{max}} = 876 \text{ r.p.m}$$

كما ونجزم أن آلات التشغيل بالقطع وبما كان مات خاصة (على شكل

صندوق مستطيل ، لولب وصانولة، مسنن وجريفة مسنن وغيرها) من أجل تأمين

حركة التغذية للجزء العامل الخامل للمضغولة (كما في عمليات التفرير والقصط)

أو الأداة الفطنج (كما في الخراطة والتلف) بالتغذية على أتم التقدم الخطي الأداة

يعمل التغذية (Feed gear - box) ، وتزود التغذية على أتم التقدم الخطي الأداة

القطع خلال كل دورة للجزء العمودي (في عمليات الفس والخرافة)، أو بمقدار

الحركة الخطي المطلوب للحمالة المشغولة خلال الزمن، من أكثر العوامل تأثيراً على

احتيال مقدار التغذية المناسبة لعملية تشغيل معينة هو درجة إتمام المسح المفضل

(درجة المشغولة) وسوف نعرف في الفصول القادمة بالتفصيل على هذه المواضيع.

سالبة ($\alpha < 0$) أو مساوية للخط $\alpha = 0$ كما في الشكل (12-15).

يكون السراوية α موجبة عندما يكون قيمة القلم أصغر بقله في القطع الرئيسي (شكل 12-15-c) وسالبة عندما يكون قيمة القلم أعلى بقله في الحد القاطع الرئيسي (شكل 12-15-a). وتكون مساوية للخط عندما يكون الحد القاطع الرئيسي موازياً للمستوي الأساسي (شكل 12-15-b).

إن الأقسام القطع وزاوية ميل $\alpha > 0$ هي أكثر حادة وأطول عمراً لذلك تستخدم هذه الأقسام في تشغيل المعدن عاليه القسوة. وعلته الزاوية أكبر وأوضح على توجه اليريش بالنسبة للسطح الأصلي لقطع القطع. من أجل $\alpha = 0$ يتحرك اليريش عمودياً على الحد القاطع.
- زاوية رأى القلم ϵ :

هي الزاوية المحصورة بين مستطقي القاطع الرئيسي والمساعد على المستوي الأساسي، وحسب الشكل (12-14) نجد:

$$(12-3) \quad \phi + \epsilon + \alpha_1 = 180^\circ$$

- زاوية الجلو ص المساعدة α_1 (التأبوية):

هي السراوية المحصورة بين السطح الخلفي المساعد (التأبوي) لقطع القطع والمستوي المسار عبر الحد القاطع المساعد عمودياً على المستوي الأساسي (شكل 12-14).

3- أنواع أدوات الخراطة Turning Tools :

- توجد أنواع وتصانيف مختلفة لأقسام الخراطة، حسب اتجاه حركة القطعية الطولية تصنف أقسام الخراطة إلى:
- 1- أقسام يمينية Right hand turning tool ،
 - 2 - أقسام يسارية Left hand turning tool كما في الشكل (12-16).

ويجب الانتباه أن مجموع الزوايا الثلاث السالبة بشكل زاوية قائمة:

$$(12-1) \quad \alpha + \beta + \gamma = 90^\circ$$

- زاوية القطع δ Cutting angle هي السراوية المحصورة بين السطح الأصلي لأداة القطع ومستوي القطع

وحسب الشكل (12-14) فإن زاوية القطع يساوي:

$$(2) \quad \delta = 90^\circ - \alpha - \beta$$

حيث الزاوية γ موجبة أما إذا كانت زاوية الحرف سالبة عندما يكون $\delta > 90^\circ$.

$$\delta = 90^\circ - \gamma \text{ فإن } \gamma = 90^\circ - \delta$$

من أجل $\delta = 0^\circ$ فإن $\gamma = 90^\circ$

- زاوية الاقتراب الرئيسي ϕ هي السراوية المحصورة بين مستطقي الحد القاطع الرئيسي على المستوي

الأساسي واتجاه العمدة الطولية (شكل 12-14).


- زاوية الاقتراب المساعدة ϕ_1

هي السراوية المحصورة بين مستطقي الحد القاطع المساعد على المستوي

الأساسي واتجاه العمدة الطولية.

- زاوية ميل الحد القاطع الرئيسي ϵ

- هي الزاوية المحصورة بين الحد القاطع الرئيسي لأداة القطع والمستوي المسار من قسمة القلم بشكل موازي للمستوي الأساسي. الزاوية ϵ تنقسم في المستوي العمودي على المستوي الأساسي والذي يمر عبر الحد القاطع الرئيسي، وهي يمكن أن تكون موجبة ($\epsilon > 0$) أو

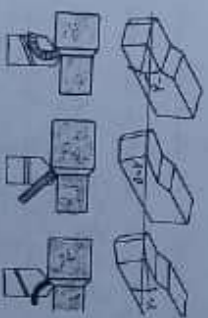

الشكل (12-15) زاوية ميل الحد القاطع الرئيسي α زاوية على اتجاه السبب اليريش.

$$(12-7) \quad b = \frac{t}{\sin \phi} \text{ (mm)}$$

بالمعرض في العملاقة (12-5) نجد أن مساحة المقطع العرضي للبرء المقطوع :

$$(12-8) \quad P = ab = 15 \text{ mm}^2$$

وكما يتبين في دراستنا أنه من الممكن زيادة مساحة مقطع البرء المقطوع على حساب إقصاء سرعة القطع مما يحقق زيادة ملحوظة في الإنتاجية.

§ 5- التثبيت المستخدمة في عمليات المرافطة Turning Fixtures

ما يتواراه هنا هو التثبيت المستخدمة لتثبيت المشغولات على المناريط

إثناء عملية التشغيل. أما ما يتعلق بتثبيت أدوات القطع فقد تطرقنا إلى هذا الموضوع فيما وجود وحده حامل لأدوات القطع يرتك على غريرة المخرطة، أو يوجد رأس برجي (Turret head) في المناريط البرججة حيث عليه عدد من أدوات القطع المختلفة:

يسمى تثبيت المشغولات أثناء عمليات المرافطة بعدة أشكال ويستخدم من أجل ذلك مجموعة من عناصر وميكانيزمات التثبيت، كالاستخدام الأيمن (المراكي) والمطرول على اختلاف أنواعها والشياقات والشدائد الثابتة والمخرطة، كما ويستخدم بعض الطرق والأساليب الأخرى الخاصة والتي تتميز بشكل التلمذة وطبيعة عملية التشغيل والمقظة الكتلولوجية.

5-1- الظروف Chucks :

هي عبارة عن ميكانيزم التثبيت المشغولات، يرتك على مقبضة البرء المطرولي (ضموذ البروك الرئيسي) المسخرطة. يستخدم في ماكينات المرافطة عادة مطرول ثمانية : ثلاثة ورباعية فكون التثبيت، كما في الشكل (12-21). الظروف الثابتة الفكون ذاتية المركز وتستخدم لتثبيت مختلف أشكال المشغولات والمطروقات (شكل 12-21، ه).

8- درجة الحرارة المشككة في منطقة القطع.

إن درجة حرارة واستقرار أدوات القطع المصنعة من صلب السرعات العالية (H.S.S) تتألف من سرعة التسخين، بينما أدوات القطع المصنعة من البراد الكريستية هي أكثر ثباتاً وعملاً لسرعات القطع العالية.

تستخدم سرعات قطع عالية في تشغيل المعادن والمخاطيط الملمرة والمطوية. وعلى مثل السرعات المستخدمة لتشغيل الألبوم أكبر بـ 5-6 مرات من السرعة المستخدمة لتشغيل صلب الإشتات الكربوني.

إن زيادة عمق القطع والتعبية يؤدي إلى تآكل شديد لأداة القطع، وهذا يعد بدوره من سرعة القطع. من أجل تحقيق إنتاجية عالية للتشغيل، من الأنسب التشغيل بتقطع عرضي، كثير للبراش ($F = a \cdot b = 15 \text{ mm}^2$) مع تقليل سرعة القطع.

- مساحة القطع العرضي للقطعة المقطوعة (F) :

وهو عبارة عن حاصل جداء عرض الجزء المقطوع b بمساحة a :

$$(12-5) \quad F = a \cdot b \text{ (mm}^2\text{)}$$

- سماكة الجزء المقطوع (a) :

ويصل المسافة بين وضعين متاليين للمد القاطع الرئيسي خلال دورة واحدة للمشغولة، مقاسه في الاتجاه العمودي على سطح القطع. بالمودة إلى الشكل :

$$(12-20) \quad \text{نجد أن :}$$

$$(12-6) \quad A = S \cdot \sin \phi \text{ (mm)}$$

- عرض الجزء المقطوع (b) :

هو المسافة بين السطح المشغل والسطح الخارجي يتبعه مقاسه على سطح القطع. ومن الشكل (12-20) نجد العلاقة بين عمق القطع t وعرض الجزء المقطوع b على الشكل :

القطع، فتتأثر عناصر آلية التغذية، ودرجة دقة وإتمام (مرونة) السطح المشتمل. من أهم العوامل تأثيراً على أوضاعات الخشونة على السطح المشتمل هو مقدار التغذية، وكلما زادت التغذية زاد مقدار الخشونة وقلت جودة السطح المشتمل والعكس بالعكس.

لذلك يتم اختيار التغذية حسب نوع عملية التشغيل ودرجة الإتمام المطلوبة للسطح.

سرعة القطع (V) Cutting speed

هي عبارة المسافة التي يقطعها الحد القاطع لثقب في أثناء حركة القطع (الحركة الزائدية) بالنسبة للسطح المشتمل في واحدة الزمن وتقدر بالتر في الدقيقة (m/min) أو في الثانية (m/sec). تعطي سرعة القطع بالعلاقة:

$$V = \frac{\pi D n}{1000} \text{ m/min} \quad (12-4)$$

حيث: D قطر السطح المرغوب للتشغيل (المعمولة) (mm).

n - عدد دورات الخرجة المحورية في الدقيقة، (rpm).

وقد يجب في فصل الآلات التشغيل إن كل آلة تشغيل مزودة بعلبة سرعة تلاميذ عدد الثورات المطلوبة للخرجة المحورية وبالتالي سرعة القطع.

إن اختيار سرعة القطع بعملية تشغيل عديدة يتعلق بعدد من العوامل، هي:

- 1- ثبات واستقرار عمر أداة القطع ودرجة تحملها الحرارية.
- 2- الخصائص الفيزيائية - الميكانيكية للمعدن المشتمل.
- 3- ممانعة الخرجة الجميل (نصاب) لأداة القطع.
- 4- مقدار التغذية وعمق القطع.
- 5- الشكل الهندسي للخرجة القاطع.
- 6- استخدام سوائل التبريد في عملية القطع.
- 7- التآكل المسموح به لأداة القطع.

يتم تحديد مقدار عمق القطع من أجل عملية تشغيل عديدة اعتماداً على مجموعة من العوامل أهمها: مقدار تسارع التشغيل الكلي، ممانعة قلم القطع، طبيعة عملية التشغيل ذلك (تسجيل عميق، تسجل نصف إجمالي، تشغيل إجمالي دفقة).

من أجل تحليل مقاربات التفتح وبالتالي الاستطاعة اللازمة يتم تقسيم تسارع التشغيل الكلي على عدة أمور: شرط تشغيلي يتم فيه إزالة جامود 60% من تسارع التشغيل (الطاقة الزائدة)، شرط نصف إجمالي يتم فيه نوع حوالي 20-30% من تسارع التشغيل وشرط إجمالي (تخازني دقيق يتم فيه قطع جامود 10-20% من تسارع التشغيل).

التغذية (S) Feed

وهي مقدار انتقال الحد القاطع للثقب خلال دورة واحدة للمعمولة وتُقاس بـ مم/أورة (mm/r).

وحسب اتجاه حركة التغذية يمكن أن تكون:

- تغذية طولية موزونة محور المعمولة، ملاحظ في عمليات الخراطة الطولية وخراطة الثقب وفتح الفتورط.
- تغذية عرضية عامودية على محور المشعرة، تستخدم في عمليات الخراطة الوجهية (الخطية) وخراطة الخاركي وعمليات العمل.


تعدية مائلة حيث يكون اتجاه حركة التغذية مائلاً على محور المشعرة بزاوية ٥٥° وتستخدم في عمليات خراطة السطح المخروطية.

بالنسبة لحركة التغذية الطولية يتم تغذية دقيقة (من اليمن إلى اليسار) وتعدية بخارية.

كذلك زادت السعة يتم الحصول الزمن اللازم لعملية التشغيل وزادت الإنتاجية ولكن عليه الريادة في قيمة التغذية بحكومية بعدة عوامل. أهمها: ممانعة الحد

أما التماسح الكلي فهو طبقة المعدن التي يتم إزالتها خلال مسابرة التماسح

$$Z_{\Sigma 0} = \sum_{i=1}^n Z_{\Sigma i} = D_0 - D_n$$

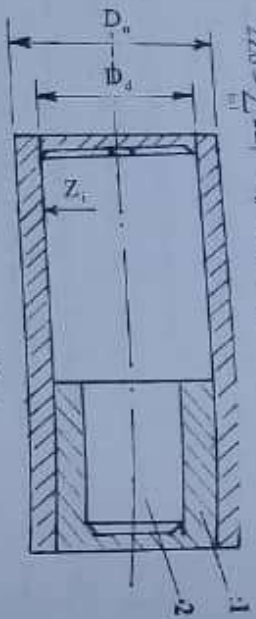

الشكل (12-19) تماسح التماسح الكلي


1- المشورة 1 عام، 2- العصر الجاهل

عمق القطع (t) Depth of cut

وهو عبارة عن سماكة طبقة المعدن المقطوعة خلال شوط واحد لأداة القطع، تقاس في الاتجاه العمودي بين السطحين للتمسح والجارى، تسميته (العمودي على اتجاه التغذية) وتقدير بالبيسر (mm).

من أجل عمليات الخراطة التوليفة، كما في الشكل (12-20) يعطى عمق القطع بالعلاقة:

$$t = \frac{D-d}{2} \quad \text{و (mm)} \quad (12-3)$$

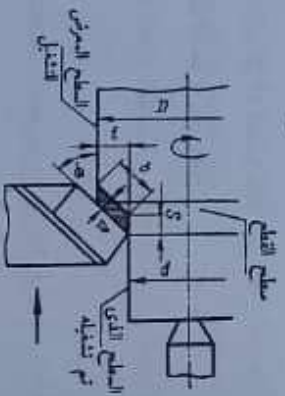

الشكل (12-20) العناصر الأساسية لعملية الخراطة.

(شكل 12-18.8)

5- التماسح التفرقة وتستخدم لمعدات قطع الظروف الجارحي (شكل 12-18.1).

والمعنى (12-18.8) واللرث ذات القطع الخاص (شكل 12-18.1).

6- أشكال التماسح وتستخدم لتمسح السطح ذات البروز مثل الخاص كالسطوح الكائنة والفتحات الدورية وغيرها.

4- العناصر الأساسية لعملية الخراطة:

كما يبين في فصل سابق، من أجل تحقيق عملية القطع لابد من وجود

حركتين:

حركة القطع (الحركة الرئيسية) وحركة التغذية

في عمليات تشكيل المعدن على الخارطة فإن حركة القطع هي عبارة عن حركة دورانية تقوم بها المشورة التي على عمود دوران المحرطة (Spindle).

أيضا حركة التغذية فهي عبارة عن حركة خطية مستمرة تعطى لأداة القطع المثبتة على عمود الألة.

العناصر الأساسية لعملية الخراطة هي: تماسح التماسح الكلي، عمق القطع، التغذية، سرعة القطع، مساحة القطع المرصق للطبقة (البروزة) ومقطع البرازيل.

Allowance for machining التماسح الكلي

ويسمى أحيانا بالطبقة الزائدة، وهو عبارة عن طبقة المعدن الواجب إزالتها عن سطح المتوفرة للحصول على عنصر جاهز من حيث الشكل الهندسي والأبعاد ودفعة واحدة. سطرحتها المتخلفة (شكل 12-19).


علا من تماسح التماسح في الاتجاه العمودي على السطح المتعمل. يسم تماسح التماسح إلى انتقال، وكلي (عام). تماسح التماسح الانتقالي هو طبقة المعدن التي يتم إزالتها عن تجعد مسوار تكتولر جي واحد (Z1) (2).

حسب نوع وشكل عملية الخراطة تصنف الأقسام إلى الأواع التالية ويظهر الشكل (12-18) :

1- أقسام الخراطة العادية وتستخدم العمليات الخراطة الباردة الطولية وفق تقنية طولية . تكون هذه الأقسام زاوية اقوات عمودية $75^\circ \dots 45^\circ$ كما في الشكل (12-18-a-b) ، أو بزاوية اقوات قائمة 90° ، تستخدم لتعمل السطوح الجانبية للبريجات والتعبوات (شكل 12-18-c).

2- أقسام الفعسل والخراطة الجارية (شكل 12-18-d) وتستخدم لتعمل عمودي خارجية على سطح العمولة يعنى وترص من عمدين . كما وتستخدم هذه الأقسام لعمليات فعسل (فصن) العناصر الخارجة من الشقورة الخدم حيث يعطى للفعل تعبئة خارجية عمودية على محور العمولة.

3- أقسام الطرارة الماخطة (شكل 12-18-e) وتستخدم لخراطة الثيوب اللافقة والسطوذة بعمدية طولية لأداة القطع.

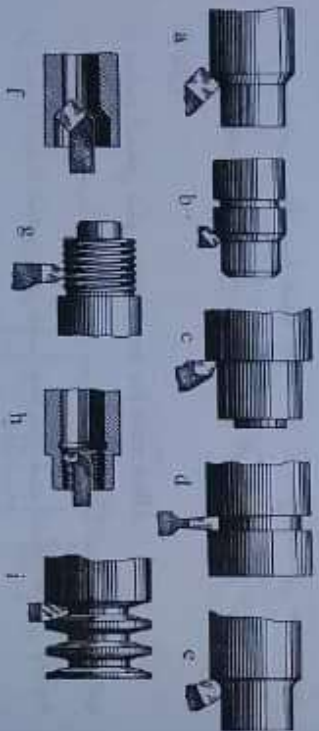


الشكل (12-18) أنواع أقسام الخراطة من أجل مختلف عمليات التشغيل.

4- أقسام الخراطة الجانبية (الزجعية) وتستخدم لخراطة السطوح الطولية (الجانبية) للمنتجات حيث يتم إعطاء أداة القطع تعبئة خارجية.

تستخدم الأقسام الشبية (شكل 12-16-a) عندما تكون حركة التغذية من السهم إلى اليسار ومن البرزاق المحرك بأقائه البرزاق الثالث) وتستخدم الأقسام الشبية (شكل 12-16-b) عندما تكون حركة التغذية متجهة من اليسار إلى اليمين (أقائه البرزاق المحرك).

كما ويصنف الأقسام حسب شكل البرزاق ووضعته بالنسبة إلى المساق إلى أقسام مستقيمة وأقسام منحنية (شكل 12-17).

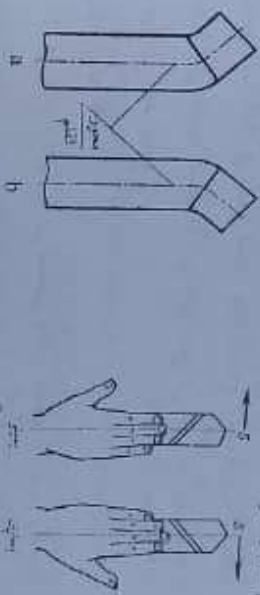

الشكل (12-16) أقسام منحنية

أ- عمودية - ب- ياردة.

الشكل (12-16) عين الأقسام الشبية

والشبية

ويصنف الأقسام الخراطة حسب طريقة تثبيت الجزء المقامع على القلم إلى :

1- أقسام متحركة من قطعة واحدة - وعالماً ما يستخدم العسل الشباكي لتحصو هذه الأقسام، ويتم تشكيل نهاية أداة القطع بالتحريك المحصور على المحور المقاطعة والبرزاق المطوية لأداة القطع.

2- أقسام جمعة - حيث يتم تغيير حجم أداة القطع من العسل الكربوني عادة وتثبت على قدمه لئلا يصعد من العسل السريع القطع (HSS) أو البرزاق الكربيدية أو السراميكية المستخدمة في تغيير أدوات القطع . تمت هذه القصة بما يكافئها أو بالحدود كما في فصل سابق (انظر الشكل 12-7) .

- زاوية الحفرى الرئيسية α - Main relief angle

هي الزاوية الواقعة بين السطح الخلفي الرئيسي لأداة القطع وسنوي القطع، يتم تشكيل هذه الزاوية من أجل تقليل الاحتكاك بين السطح الخلفي للقلم والشعولة، وتقع حدود 6° إلى 12° درجة. كلما زادت زاوية الحفرى، كان القلم أضعف وأقل تحملاً للتوى، ومن جهة ثانية كان أقل صلابة على سطحه الخلفي، لذلك تستخدم زوايا حفرى كبيرة في عمليات التشغيل الإيجازي.

- زاوية الشعلة β :

هي الزاوية المحصورة بين السطح الأمامي (وجه القلم) والسطح الخلفي (الخارجي) الرئيس لقلم القطع (شكل 12-14).

- زاوية الحرف Rake Angle


هي الزاوية المحصورة بين السطح الأمامي لأداة القطع والسنوي العمودي على سنوي القطع والمثل بالمحد القاطع الرئيسي. زاوية الحرف دور أساسي في طبيعة تنوع المعدن المقطع وتشكل الراسب، فكما زادت زاوية الحرف قل تشوه المعدن المقطوع وقلت قوة القطع اللازمة لتعامل المعدن المقاطع في المعدن المشغل وبالتالي يقل استهلاك القدرة. ولكن من جهة ثانية فإن زيادة زاوية الحرف يستتبع ارتفاع مساهمة الحد القاطع. لذلك يجب اختيار زوايا الحرف لأفلام القطع بما يتناسب مع خصائص المعدن المشغل ونظام القطع المستخدم فعمد التشغيل المعتاد يناسب مع خصائص المعدن المشغل ونظام القطع المستخدم فعمد التشغيل المعتاد الصلابة يجب استخدام أفلام ذات زوايا حرف صغيرة نسبياً وعلى العكس عند تشغيل المعدن الطرية يمكن زيادة زاوية الحرف.

كما وتؤثر مدة أداة القطع على مقدار زاوية الحرف فعمد استخدام أداة قطع من فولاد السرعات العالية فإن زاوية الحرف أكبر منها عند استخدام المواد الكريهة وذلك بسب ارتفاع صلادتها وقلة تآكلها بالمقارنة مع الصلب.

3-2- خمسة زوايا أقطاب القطع Tool Angles

هي أصل تشغيل عملة دخول الحد القاطع في المعدن المشغل وتقليل الاحتكاك بأنه يمكن على رأس القلم عملة بزوايا خمس إلى زوايا رئيسية وروان مساعده كما في الشكل (12-14).

الزوايا الرئيسية هي: زاوية الحفرى الرئيسية α ، زاوية الشعلة β ، زاوية الحرف γ ، زاوية القطع δ ، وزاوية الأضراس الرئيسية θ .
الزوايا المساعده هي: زاوية الأضراس المساعده θ_1 ، زاوية ميل الحد القاطع الرئيسي θ_2 ، زاوية رأس القلم θ_3 ، زاوية الحفرى الثانوية θ_4 (المساعدة).

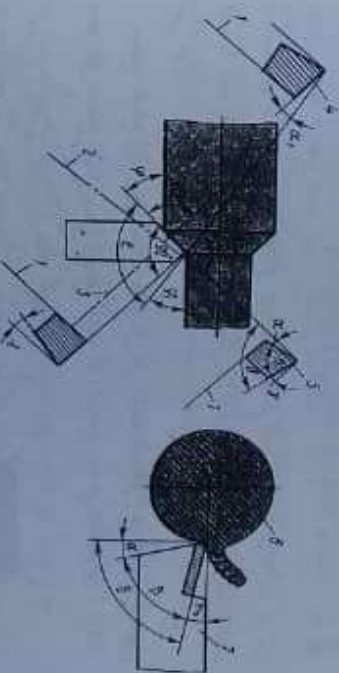


الشكل (12-14) زوايا القلم الحفرية حيث:


- 1- السنوي الأساسي،
- 2- سنوي الإسناد الثانوي (الخلفي)،
- 3- سنوي الإسناد الرئيسي،
- 4- مقطع وفق سنوي الإسناد الثانوي،
- 5- مقطع وفق سنوي الإسناد الرئيسي،
- 6- الشعولة،
- 7- قلم القطع.

تجانب السرورات الرئيسية لأفلام الحفرية في سنوي الإسناد الرئيسي (ر)، وهو السنوي العمودي على مستطال الحد القاطع الرئيسي على السنوي الأساسي.

- السطح الأمامي (8) ويسمى أحياناً وجه أداة القطع وهو السطح الذي يتولى عليه الرأس أثناء عملية القطع.
- السطح الخلفي الرئيسي (3) والمساعد 4 والثانوي) من سطح القلم المقبل للمشغولة (شكل 12-12).
- الحد القاطع الرئيسي (7) Main cutting edge يشكل من تقاطع السطح الأمامي القلم مع السطح الخلفي الرئيسي.
- الحد القاطع المساعد (الثانوي) (6) يشكل من تقاطع السطح الأمامي للقلم مع السطح الخلفي المساعد.
- قمة القلم (5) تؤثر نقطة تقاطع الحد الخلفي القاطع الرئيسي والمساعد ويمكن أن تكون هذه القمة حادة أو مستديرة ذات نصف قطر r .
- خلال عملية التشغيل يمكن أن تغير المشغولات الثابتة:
- المستوى الأساسي (2) Reference plane هو المستوى الموازي لاتجاه حركتي التغذية الطولية والعرضية في المحزولة (شكل 12-13) وهو يمثل سطح ارتكاز القلم على الآلة.
- سطح القطع (6) وهو السطح المتشكل على المشغولة بتأثير الحد القاطع الرئيسي وهو يمثل سطح الانتقال بين السطح المشغل 5 والسطح الجاري تشغيله 7.
- السطح المشغل (5) وهو السطح المتشكل بعد إزالة الرأس عن سطح المشغولة.
- مستوى القطع (1) Cutting plane هو المستوى المماس لسطح القطع 6 والمواز بالحد القاطع الرئيسي (شكل 12-13).

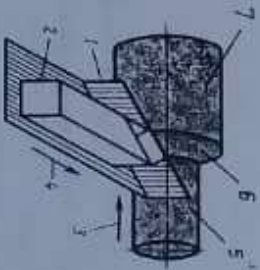


- بالسعة بتركبة التغذية المرجحة الآلية يتم كمالها، يوجد على عمود المحرك مسنن مخروطي 7 يتبع بالقرب من الورك البرونزي 9 وشكل 10-12) هذا المسنن المحزورطي يمكن أن يترقق على طول الجزء المخروطي لعمود المحرك 1 عند دوران المسنن 7 فإنه يتبع معه المسنن المخروطي 4 والمسننات المستقيمة 5 و 6، وبواسطة القصاص 18 يمكن توصيل المسنن 21 بالمسنن 19 الذي بدوره يترقق الورك 20 عميقاً بذلك التغذية المرجحة لحامل أداة القطع.
 - أما التغذية لثربسة بدوياً يتم بواسطة القصة 16 المركبة على محور الورك التغذية المرجحة 20.
- § 3- تصميم أدوات الجرافة Turning Tools :**
- تظنراً للاحتسار الواسع لعمليات التشغيل على المخارط من بين مختلف عمليات التشغيل بالقطع، فإن أدوات الجرافة على اختلاف أشكالها وتصميمها تعد من أهم أدوات القطع وأكثرها استخداماً، إن جانب أهم من أسس أدوات القطع من حيث الشكل والتصميم:
- 3-1- أجزاء القلم :
- يكون قلم الجرافة من الصلب 1 أو الخسب وهو المستخدم من أجل تثبيت أداة القطع على آلة التشغيل، ومن الرأس 2 والذي يمثل الجزء القاطع من القلم كما في الشكل (12-12)
- الشكل (12-12) أجزاء قلم الجرافة.
- يتم تشكيل رأس القلم بالقطع على ماكينات تخلّج أدوات القطع (أو تستخدم لقم حاضرة تمت ميكانيكياً أو بالتحام على مقدمة القلم) يتألف رأس القلم من السطح الأمامي، الحد القاطع الرئيسي، الحد القاطع المساعد (الثانوي)، السطح الخلفي والقمة.

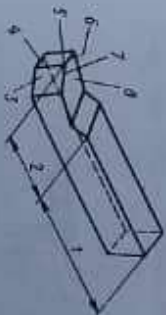

بالنسبة للتغذية الطولية اليدوية بواقع تم بالفتحة 13 البرك على محور ما السن 12 والذي يتقل الحركة إلى السن 15 ومنه إلى السن 17 البرك مع على ظهر محور ومنه إلى الجريدة المسنة 14

إن التغذية الطولية الآلية فهي تتم على الشكل التالي:

عند بدء عملية التشغيل يتم تدوير عمود السحب 1 Rod Feed الذي يأخذ حركته من عليه التغذية كما سبق وتمت عليها في هذه الحالة يدخل حاسوب اللولب السعدي والتيست على عمود السحب 1 في الحزب الطائوري 2 لسعود السحب، وعند دوران اللولب السعدي يحرك معه السن الترددي 8، ولوصل حركه التغذية الطولية إلى الحزب توفيق السن الترددي مع السن 10 لوجوده مع على الحزب نفسه، ويتم ذلك بواسطة قارية خاصة بذلك تقع بينهما ويتم توصيلها (أو فصلها) بواسطة الفتحة 11. في هذه الحالة يقوم السن 10 على الحركة الدورانية إلى السن 15 الممتنع مع حيث يتم في النهاية تدوير السن 17 الذي يستخرج بدوره على الجريدة المسنة 14 حراراً معه كلاً من الوقود والعمدة وأدوات القطع عموماً بذلك حركه التغذية الطولية الآلية.

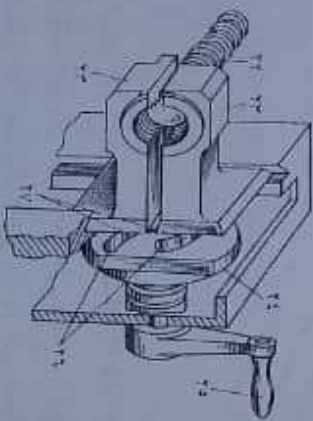

الشكل (11-12) آلية الصابرة المنككة

الجوانات العنقبة 5 ذراع حسيروطي 3 بتطور من هاتيه العلوية، وعلى الجزء الحسروطي يوضع العنبر 6 الذي يحوي على أربعة عازل جانبية لتوزيع أقلام الجرافة وتثبيتها بالردفي 8


- الرقعة Apron :

إن هذا المكافئ هو الموزان عن تأمين حركات التغذية الطولية والعمدية


لظلاله الآلة حيث يقوم بحمل الحركات الدورانية للعمود السحب أو لولب السحب على حركات خطية مثل حركه العمدة المثلثية.

بركس الرقعة على السطح السفلي للمزانات الطولية الطولية (برمة) آلة التشغيل كما هو مبين على الشكل (10:12).

تتم عملية التغذية الطولية في كافة عمليات الجرافة ما عدا عمليات قطع اللولب بالقطب، بواسطة الجريدة المسنة 14 اللثة على فرش الآلة والسن 17 المتعلق معها، ويتم هذه الحركه إما يدوياً بواسطة الفتحة 13 أو آلياً بواسطة عمود السحب 1.

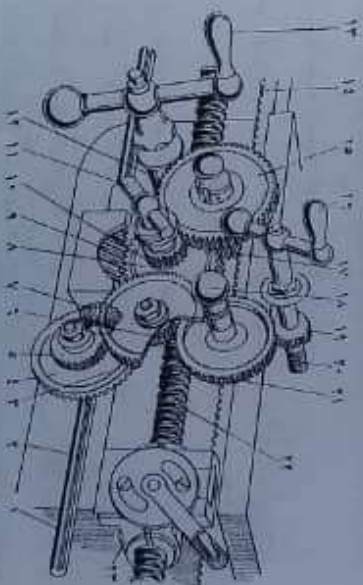


الشكل (10-12) رسم مخططي لرقعة آلة الجرافة وقطع اللولب

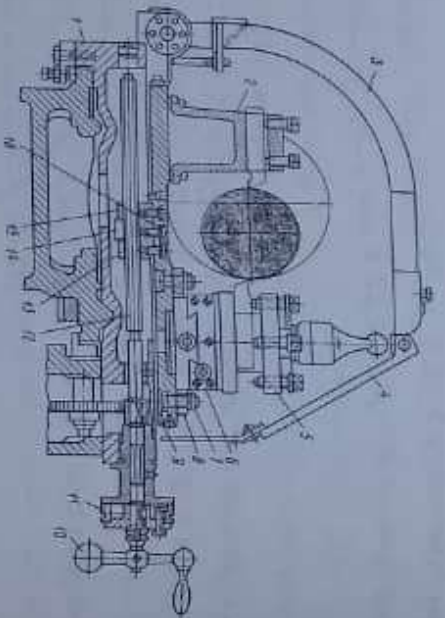

الشكل (12-8) طارئة القندية الموضحة لمخروط عامة.

على الجزء العلوي من عربة القندية يتوضع حامل (ماتش) أدوات القطع (Tool Post) وهو الجزء ذو الرقم (6) في الشكل (12-7).


هذا الحامل هو من النوع الذي يستطع الدوران في السوي الأفقي حول المحور 7، ويتم ذلك بحل القنبلة 9 وتدوير الحامل 6 مع أداة القطع المثبتة عليه.

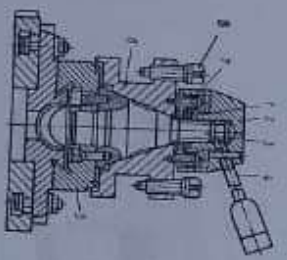

الشكل (12-9) حامل أدوات القطع.

بزاوية معينة بالنسبة لمحور القنبلة، ويتم تخ إضاءة بحيث الحامل في الوضعية الطبيعية بواسطة القنبلة 9، ويتم ذلك في عمليات البرازلة الخلفية على العاكس ويعنى البرازلة الأخرى. يتم تثبيت أداة القطع بواسطة البراغي 8. وعلى الشكل (12-9) أسير مسقط أسامي حامل أدوات القطع حيث يتوضع على


- عربة آلة التشغيل (الطارئة) Carriage
تسمى أحياناً بالراسية، وهي عبارة عن حامل مركب لأداة القطع ومجموعة مواكبات (Compound rest and slides) طولية وعرضية كما هو مبين على الشكل (12-7). وهي مجهزة من أجل تأمين الحركة الأثرية لأداة القطع، المثبتة على حامل أداة القطع 6، خلال عملية التشغيل. تتكون هذه الآلية من القنطرة والسكك على سطحها من الأسفل عيار بواقي بشكل مواكبات (مواكبات) البرش بحيث تستطيع أن تتحرك طولياً على طول المواكبات وهذا ما يعرف بالقنبلة الطولية.

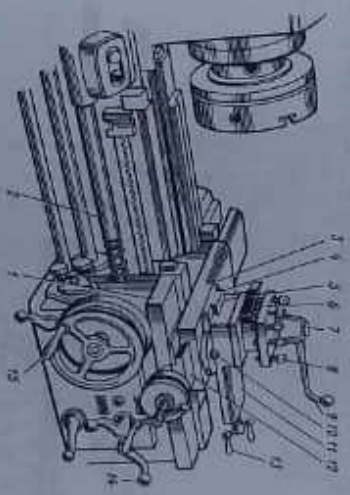

الشكل (12-7) طارئة ماكينة حوراطة.

يتم تحريك الطارئة طولياً بشكل يدوي، بواسطة القنبلة 15 أو آلياً عن طريق وصل ميكانيك القنبلة الآلية للتشغيل العمود المسحب.

على السطح العلوي للمزبة 1 توجد المواكبات 12 التي تتحرك وفقها الطارئة (الراسية) العرضية 3 بواسطة القنبلة اليدوية 14 بحيث تحصل على القنبلة العرضية (Feed) لحامل أداة القطع 6، وهذه القنبلة تكون عمودية على محور الدنتس. على الشكل (12-8) طارئة القندية العرضية لمخروطة.

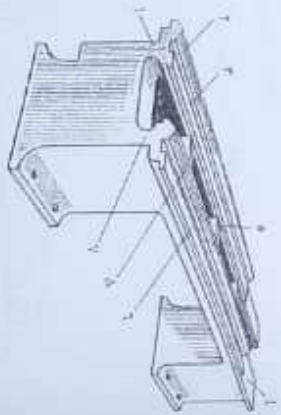


الشكل (12-4) فرش العروة.

- غراب الدليل Tail stock :

يسمى أحياناً بالغراب الخلفي (الوقوع في الجهة المعاكسة لغراب الرأس) أو الغراب المتحرك لأنه يفرق طولياً وفق موجهات الفرش (3 و8) في الشكل (12-4) على الشكل (12-5) بين منقطع أمامي مقطوع بغراب الخليل في القسم 1 للغراب يوجد: ماسك الدببة المتحركة 4 والذي يتم تحريكه بواسطة القطعة 7 المعصاة باللولب 5 التوضع داخل ماسك الدببة 4 ويتم تثبيت ماسك الدببة (بعد تحريكه إلى الوضعية المطلوبة) بواسطة القطعة الدبوية 3.

يسمى تحريك غراب الدليل على طول موجهات آلة التشغيل أما يدويًا أو بواسطة العروة الطولية وآلة التشغيل. خلال عملية التشغيل يجب أن يكون الغراب المتحرك متصلاً بشكل جيد على فرش العروة ويتم ذلك بواسطة الدراع 6. وأدراج لإمركسية (مرفعية) يستخدم غراب الدليل عند حراثة القطع الدبوية بين الدببتين (سنتن المراكسة)، حيث تعمل الدببة 2 (المركز) على سد وتثبيت النهاية الختمة المتطورة وذلك معاً للاهتزاز أو الاعتراف تحت تأثير قوى القطع.


يتمثل بالصور: 2 تعمل إلى العمود رقم 5 (الأول) في عملية السرعة وبالسائل على طولها أنواع المسامع تعمل بطريقة إلى عمود الدوران (الخوة الفوري) التي على عذبة التي من طرف مكلي

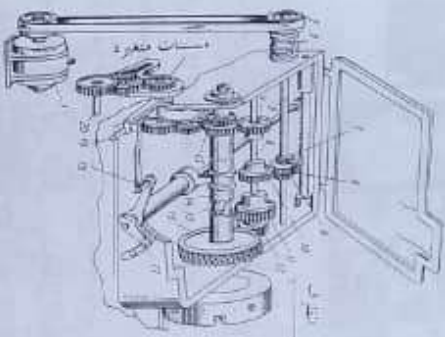

الشكل (12-3) عطفه كيميائي بلمة سرعة ست دوران.

- الفرش (البدن) The Bed :

ويقل الأسطح الذي ترتك عليه باقي أجزاء المخرطة، ويرتكز بدوره على قواعد كيميائية الشكل (12-4). تضع الفرش على العاليت من حذبة العصب لتتغير من قوة على احتضن الأجزاء التي تكون الفرش من حذارين طوليين (1) و (7) يتصلان فيما بينهما بواسطة أضلاع خروصية (5) على السطح العلوي للفرش يتم تشكيل سطح ملساء وقبضتها تعرف بالوجهات (WAYS) (2) و (6) و (3) و (8) حيث يتحرك وظيفتها غراب الدليل والعروة الطولية.

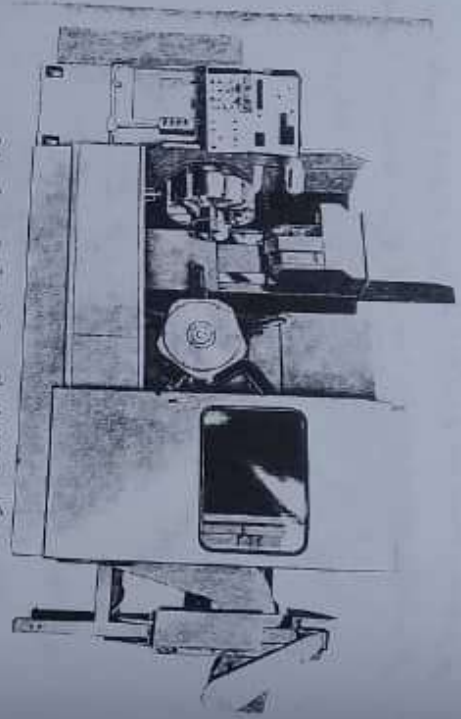

الشكل (12-2) مجموعة أدوات برودة ذات جودة عديدة مجموعة.

عربات الرأس Headstock

وهو عبارة عن صندوق معدني يتوضع بداخله مجموعة قطعات لتغير السرعة يتوضع غراب الرأس على القرص. يتوضع على النهاية الأمامية العمود الدوران طرف فكي (Chuck) تمت فيه القطعولات. يتشكل العمود الدوران الجزء الرئيسي في عراب الرأس، وهو عبارة عن عمود فولاذي عريض يستند على كراسي تحميل (bearings) خاصة داخل عراب الرأس. ويشكل على النهاية الأمامية للعمود الدوران فلورب دقيق ذو حطيرة كبيرة لتربك الطرف عليه.


يحتوي عراب الرأس على عجلة سرعة تحتوي مجموعة من العنازل والبسات والقارسات والقيعات التي يتم بواسطتها التحكم بسرعة دوران العمود الدوران وأحاديها. على الشكل (12-3) بين تعطيل كيانكي لعجلة سرعة خاصة بعمود بسيطه لاست سرعات دوران مختلفة حيث تأتي الحركة من محرك كهربائي 1 عن

المركب المأخوذة والمخرجة وحبات الفخ والسرعة وتعمل السطح الملمسة

والعروطة وغيرها من الأضداد المختلفة.

2 - الأجزاء الرئيسة لألات الطرارة:

إن آلات الطرارة وقطع التلمرود (التراب) على اختلاف أنواعها ومقاييسها وطريقة جادها، تجرى على ميكانيكيات وعمومات وعناصر عامة متشابهة في وظائفها. على الشكل (12-1) بين الشكل العام لمجموعة حديدية عميقة لآلات طرارة وقطع التلمرود. الأجزاء الرئيسة لهذه الآلة هي: عراب الرأس (المرتب المثبت)، القرص أو اللحن، عراب الدليل (الغراب الملقى المخرجة)، صندوق العمدة، العمدة أو الطرارة (الراسم) مع ماسك أدوات القطع. وسوف يعرف على هذه الأجزاء بشيء من التفصيل.

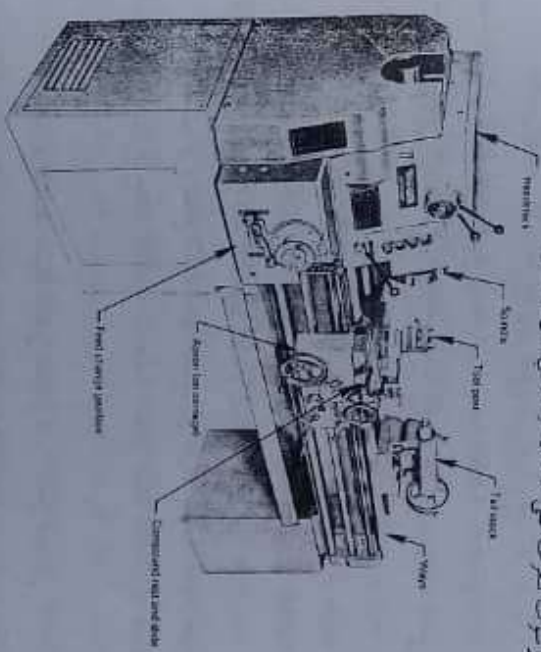

الشكل (12-1) الشكل العام لآلة عميقة عميقة لآلات الطرارة وقطع التلمرود.

