

## تقييم الوضع الحالي للقسم العلوي من الخط الحديدي دراسية خط حلب - دمشق حالة

م. علي الشيخ\*

أ. د. جندب زعرور\*\*

### المخلص

يعدُّ القسم العلوي للخط الحديدي العامل الحاسم في تحديد جودة أي منظومة سككية نظراً إلى التأثير المباشر في سرعة القطارات وراحتها وأمانها، كما يشكل القسم العلوي نحو 35% من تكاليف إنشاء الخطوط الحديدية، ومن هذه الأهمية كان هذا البحث بهدف تعرّف عناصر القسم العلوي المستخدمة عالمياً (أنواع وعيوب) واستخدام البيانات المتوافرة لإعطاء تقييم رقمي للخط المدروس، ومن ثم تحليل نتائج التقييم لتفسير سبب تفاعل العيوب مع بعضها وآلياتها، ومن ثمّ تحديد أولويات الصيانة لإرجاع الخط إلى وضعه المقبول بأقل التكاليف.

الكلمات المفتاحية: جودة السكك الحديدية - أمان القطارات

\* أعد البحث في سياق رسالة الماجستير للمهندس علي الشيخ بإشراف الدكتور المهندس جندب زعرور.

\*\* أستاذ في قسم هندسة النقل والمواصلات - كلية الهندسة المدنية - جامعة دمشق.

## 1 - مقدمة:

(عرض mm1435 نحو 2450 km والخطوط الضيقة)

(عرض mm1050 نحو 336 km انظر الشكل (1) [3].

## 2 - مبررات البحث:

تسير القطارات الحديثة ترين سبت على خط حلب - دمشق بسرعات 120 كم / سا كحد أقصى، مع تخفيض السرعات إلى أقل من ذلك بكثير في عدد من الأماكن، علماً أن سرعتها الاستثمارية 160 كم / سا، ومن ثم تستغرق الرحلة من حلب إلى دمشق لخط بطول 400 كم أكثر من 4.5 ساعة، إذ يوجد ما يقارب 25 محطة على امتداد الخط لا تتجاوز فيها السرعات 40 كم / سا [4].


السرعات الموجودة هي السرعات الاستثمارية للوضع الراهن بحيث يجب قطع المسافة بـ 4 ساعات، كما تستغرق الرحلة بين حلب - دمشق بالقطارات العادية إلى أكثر من 6.5 ساعة، وهذا عائد للتوقفات الطويلة في المحطات لانتظار بقية القطارات وخصوصاً بالقرب من محطة حمص بسبب وجود عدد كبير من قطارات الشحن. كما يفتقد السفر بالقطارات الحديثة إلى عوامل الراحة بسبب مشكلات في الخط، إذ تتكرر الصدمات كل 25 م عند وصلات القضبان، فضلاً عن الاهتزازات الأفقية وخصوصاً في منطقتي المفاتيح وفي المنحنيات انظر الشكل (2) [3].

تعدُّ السكك الحديدية المتطورة والحديثة من أفضل وسائل النقل البري، خاصة للمسافات الطويلة والحمولات الثقيلة، إذ يمكن لقطار واحد نقل ما لا يقل عن حمولة 60 سيارة شاحنة، فضلاً عن الدور الذي تؤديه في المحافظة على البيئة، والتخفيف من مخاطر حوادث الطرق واستهلاك الوقود، والازدحام المروري. والنقل عبر السكك الحديدية المتطورة يحقق السلامة والسرعة والبيئة النظيفة والاقتصاد .

## لكن ما واقع السكك الحديدية لدينا ؟

يعود تاريخ إنشاء الخطوط الحديدية السورية إلى أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، وكانت أجزاء من شبكة أنشأها العثمانيون وعمل الفرنسيون على خدمتها والتوسع فيها لأغراض تخدم مصالحهم. وفي منتصف الخمسينيات من القرن الماضي قامت الحكومة السورية بشراء شبكة الخطوط الحديدية بمنشأتها الثابتة وأدواتها المحركة والمتحركة من الشركات المستثمرة.

وتعدُّ هذه الخطوط من النوع المفرد وذات مواصفات فنية مختلفة ويمكن تصنيفها إلى (خطوط قديمة - خطوط متجددة خطوط حديثة خطوط قيد الإنشاء) [1, 2]. يبلغ الآن طول شبكة الخطوط الحديدية السورية النظامية

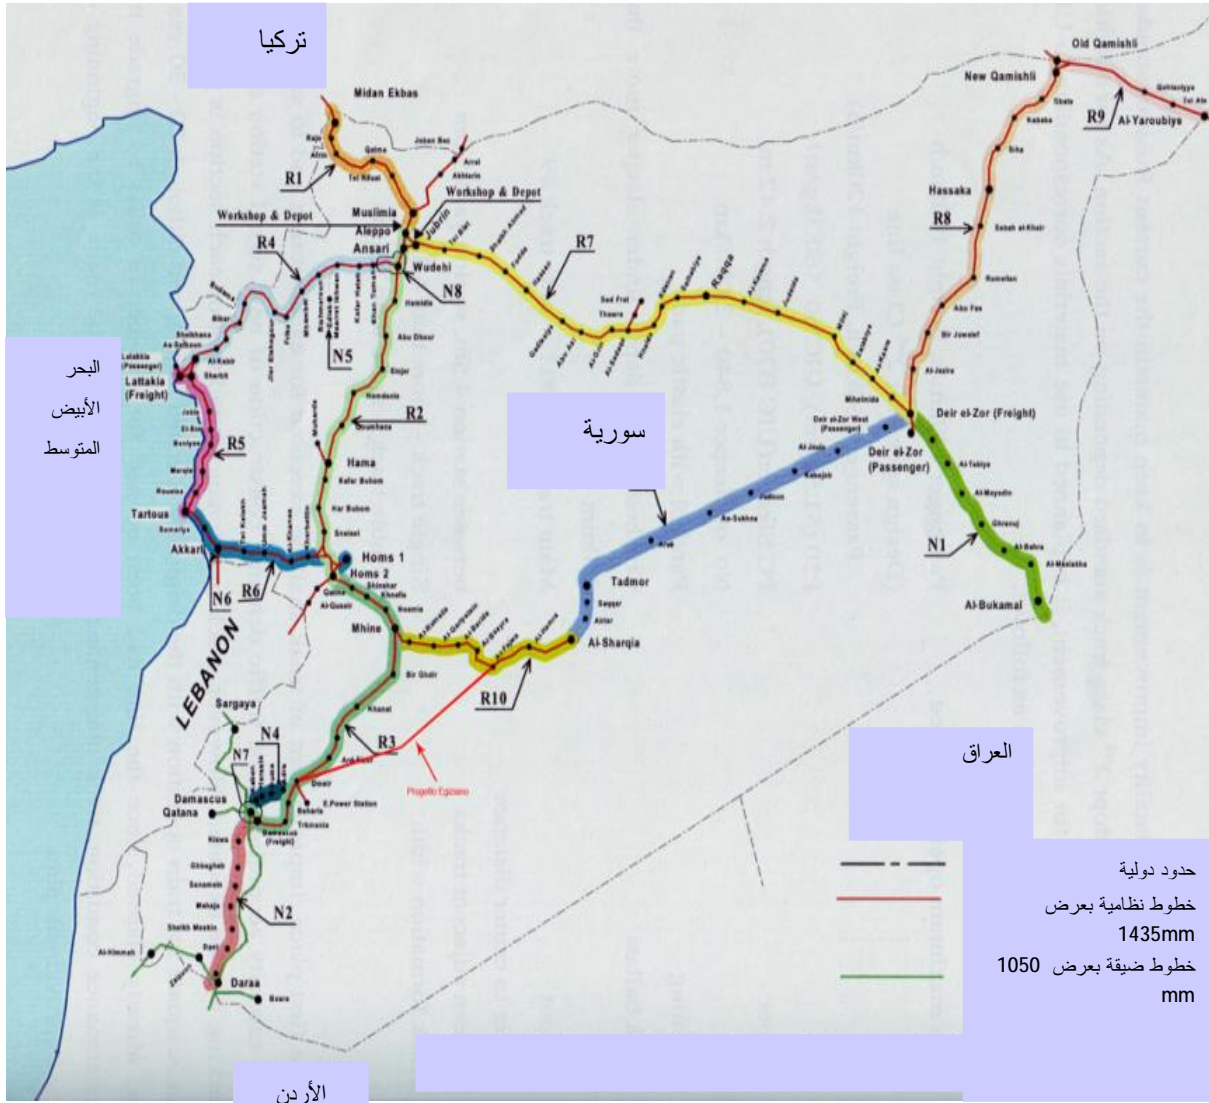


الشكل (1) شبكة الخطوط الحديدية السورية الحالية والمستقبلية [6]

1- القضبان: وهي العناصر المعدنية التي تقوم بوظيفة توجيه العجلات وتوزيع الحمولات للعوارض، وأشهر أنواعها هو قضيب فينول، ويتم التمييز بينها عن طريق تركيبها الكيميائي ومواصفات فنية أخرى ومنها مقدار الوزن بالمتر الطولي فيقال R 50-UIC 60.


2- العوارض: وهي عناصر تتوضع بشكل عرضي على مسار السكة تقوم بوظيفة حمل القضبان وتوزيع الإجهاد، ولها أنواع عديدة: خشبية - بيتونية - معدنية ومختلطة.

3- مكونات القسم العلوي ووظائفه:  
يتألف نظام السكك الحديدية من خمسة عناصر رئيسية وهي:  
المنشآت الثابتة- العناصر المحركة والمتحركة - الحركة - نظام الإشارات - التسويق.  
وتعد المنشآت الثابتة وعلى الأخص القسم العلوي للخط الحديدي المعيار الأساسي الذي يحدد جودة الخطوط الحديدية، إذ يتألف من المكونات الآتية:


- 3- أدوات التثبيت: وهي مجموعة المكونات التي تقوم بوظيفة تثبيت القضبان على العوارض، كما أنها تقاوم تأثير الإجهاد العرضي للسكة، ولها أنواع منها الروسية الصلبة والفرنسية المرنة.
- 4- البالاست: جسم موشوري مكون من حبات صلبة يؤمن وسطاً مرناً لاستناد العوارض وتوزيع الإجهاد إلى طبقة التربة انظر الشكل (3)[5].
- 5 - المفاتيح: وهي مجموعة العناصر التي تقوم بتحويل مسار القطارات من خط إلى آخر، وتقسّم إلى مفردة ومزدوجة.

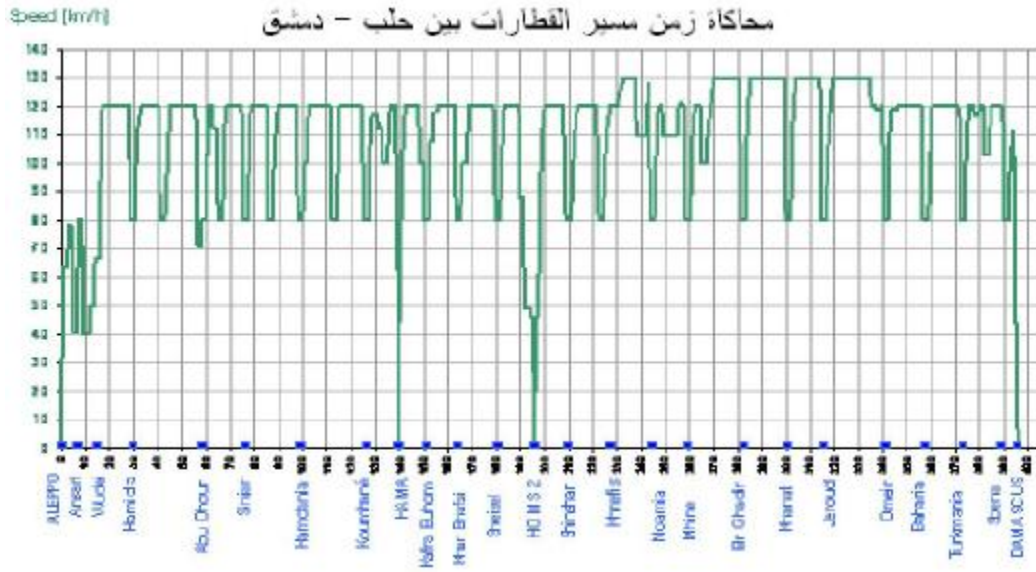

الشكل (2) سرعة القطارات بين حلب - دمشق [3]

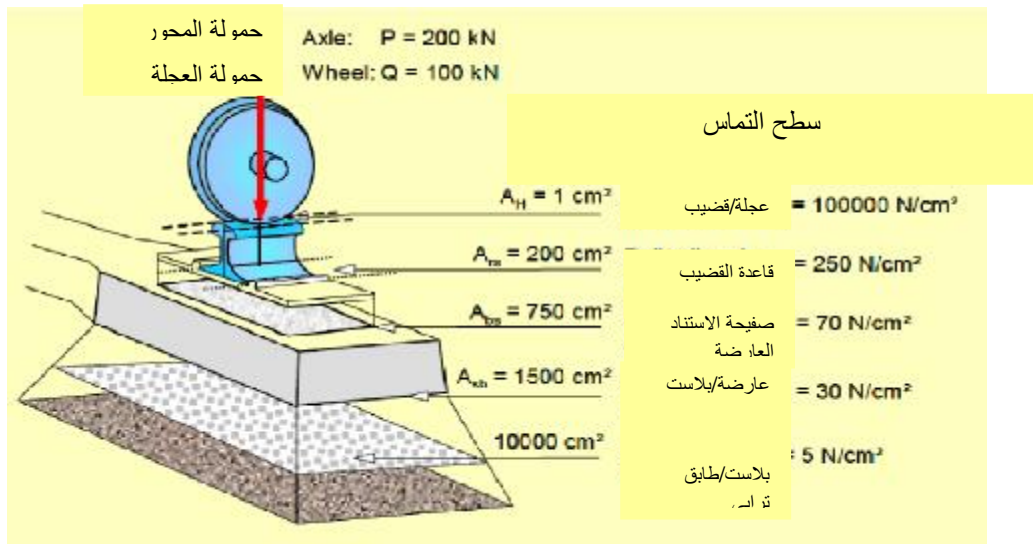

الشكل (3) توزيع الإجهاد بين عناصر القسم العلوي [5]

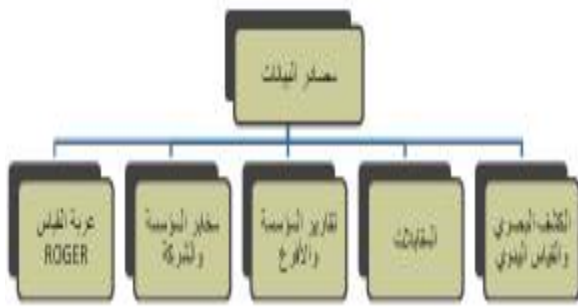

الشكل (4): المخطط الهيكلي

**القضبان:**

القضبان الموجودة على الخط الرئيسي روسية R50 عمرها 30 عاماً تقريباً، ونظراً إلى عدم الاستثمار الكامل للخط فعمرها الاستثماري لم ينته، ومن ثم لم تلاحظ أية عيوب بنيوية، أمّا العيوب الاستثمارية فقد اقتصرت على التآكل عند منطقة الوصلات وعند الحافات الداخلية للقضبان عند المنحنيات الخطرة، وهذه التآكلات جميعها لم تصل إلى مرحلة الخطر، ومن ثمّ فهي بحالة جيدة وتقبل سرعات تصل لـ 160 كم/سا.

**العوارض:**

العوارض على طول الخط الرئيسي كلها بيتونية سورية (نموذج هنغاري) وإنتاج معمل حلب شكلها شبه منحرف بأبعاد: 280\*248\*115 ملم، تحوي 48 سلكاً فولاذياً بقطر 3ملم، أو 60 سلكاً بقطر 2.5ملم، يبلغ طول العارضة 242سم ووزنها 237كغ وحجمها 0.1م3، كما تبلغ قوة الشد في الأسلاك 115كغ/مم<sup>2</sup>؛ وهذا بدوره يولد قوة ضغط على البيتون بعد نشافه قيمته 35طناً.

لوحظت بعض الشقوق السطحية عند مناطق الوصلات، لكنها لم تتجاوز 5%، وهو الحد المسموح للصيانة الطارئة، ومن ثمّ يمكن عدّ العوارض البيتونية بحالة جيدة ولا داعي لاتخاذ أي إجراءات لها. أمّا العوارض الخشبية في المفاتيح فهي من نوعين بلوط وأزوب وكانت

**4- عيوب القسم العلوي:**

1- القضبان: يمكن تقسيم عيوب القضبان إلى عيوب بنيوية (تصنيعية) وعيوب استثمارية، تكون العيوب البنيوية على شكل شقوق وتجوف جذع القضيب وتسطح رأسه..... الخ، وهذه العيوب لا تظهر إلا بعد انتهاء العمر التصميمي للقضبان، أمّا العيوب الاستثمارية فنكون على شكل تآكل حافة الرأس الداخلية وتآكل القاعدة وتآكل نهايات القضبان عند الوصلات وأحياناً تكسر القاعدة.

2- العوارض: تتعرض العوارض البيتونية للتشقق والتكسر وتكشف قضبان التسليح ويعدّ ظهور عيوب العوارض دليلاً على وجود خلل في العناصر الأخرى. أمّا العوارض الخشبية فأهم عيوبها الاهتراء والتفسخ والجفاف.

3- أدوات التثبيت: معظم عيوب أدوات التثبيت تتركز في فقدان مكوناتها كالبراغي والوسائد المطاطية.

4- البلاست: تنقسم عيوب البلاست إلى عيوب في مادة البلاست كنوعية وشكل والتركيب الحبي لمكوناته، وقد تكون نتيجة للتوسيع الذي يحصل للبلاست نتيجة الحمولات المارة والعوامل الجوية، ولعل أهم عيوبه هو التغيّر في الشكل الهندسي كهروب البلاست والأكتاف وأحياناً التحشية غير المدروسة للبلاست.

5- المفاتيح: تتعرض قضبان المفاتيح لاحتكاك كبير من عجلات القطارات؛ لذلك فمعظم العيوب تتركز في تغيير وسعاتها وارتخاء أدوات التثبيت وتكسرها [1, 2, 6].

**5- تقييم حالة الخط الحديدي (حلب - دمشق):**

لتأكيد الدراسة النظرية دُرِسَ 20 كم من خط حلب - دمشق (بالتعاون مع فريق عمل من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية) لتقييم حالته الراهنة اعتماداً على ما يأتي انظر الشكل (4):



المثبتات بمثبتات جديدة من النوع المرن، وقد لوحظ تركيب أكثر من نوع في المكان نفسه.  
- بأخذ قياسات الوسعات الموجودة في المفاتيح تبين أن قسماً من هذه القياسات غير نظامية.

#### 6- تصنيف عيوب مكونات القسم العلوي: صنفت

هذه العيوب إلى ستة هي:

- 1- الانخفاسات: التغير الانسيابي في مستوى الخط التي تحدث بسبب عدم تساوي مرونة الخط (قد يكون اختلاف درجة رص البلاست، أو صيانة بعض الأجزاء وإهمال بعضها الآخر). تقاس الانخفاسات بتباعدات 10م بوتر طوله 20م. وهو على عدة درجات:
  - التغير الانسيابي الذي يمتد على مسافة تزيد عن 10 أمتار.
  - التغير الحاد الذي يمتد على مسافة أقل من 10 أمتار.
  - الصدمات وهي الانخفاسات الحاصلة نتيجة هبوط عارضة واحدة أو اثنتين.
- 2- الفتل: التغير المتتالي في منسوب كلا طرفي الخط في اتجاهين مختلفين بحيث تكون المسافة بين نقطتي الانحراف الأعظمي في المستوى أقل من 25 متراً.
- 3- فرق المستوى: هو الاختلاف في المستوى بين طرفي الخط.
- 4- الإزاحة: هو تحرك كامل الخط باتجاه المستوي الأفقي. يحدث مثل هذا العيب بسبب الصيانة الآلية الخطأ أو بسبب هروب البلاست.
- 5- التوسع: هو زيادة في عرض الخط (الوسعة) ويقاس بين الوجهين الداخليين للقضبان في المستوى الذي ينخفض بمقدار 13ملم عن ظهر القضيب.
- 6 -التضييق: هو النقص في عرض الخط (الوسعة) ويقاس بين الوجهين الداخليين للقضبان في المستوى الذي ينخفض بمقدار 13ملم عن ظهر القضيب. يحدث هذا العيب بسببين
  - جنوح القطارات ومن ثم تكسر وسط العارضة، وحدث التضييق.
  - سوء التنفيذ.

- نسبة الذرات الناعمة 20%، ومن ثم فهما عينات سيئة.
- أمّا بقية العينات فتعدّ عينات مرفوضة نظراً إلى وصول نسبة الذرات الناعمة إلى 30 %.
  - نلاحظ عدم وجود ذرات بحص تتجاوز أبعادها 70 ملم، وهذا يدل على أن البلاست كان مطابقاً للشروط المعيارية في أثناء التنفيذ.
  - نلاحظ وجود تدرج حبي جيد بالنسبة ذرات إلى البحص وهذا أيضاً يدل على جودة اختيار الذرات في أثناء التنفيذ.
- بالنتيجة تبين لنا أن البلاست بحالة سيئة ويتطلب إعادة غريلة وتعويض النقص.**

#### المفاتيح:

- عدد المحطات الموجود على الخط بحدود 25 محطة، والسرعات الفعلية عليه لا تتجاوز 40 كم/سا، فإذا عدنا أن القطار يحتاج إلى تخفيف السرعة قبل 1كم ومسافة المحطة ثم 1كم ليرجع لسرعته، فهذا يعني أن هناك 75كم من الخط تخفض السرعة فيها، ومن هذا المنطلق ينبغي البحث جدياً عن عيوب المفاتيح:
- المفاتيح الموجودة في المحطات من النوع (9/1)، (11/1) وبقضبان (R50، R43)، وهي بحالة عمل جيدة بالنسبة إلى الجزء المعدني (القضبان - المفاتيح - قلب التصلب وموانع الجنوح) وقد سُجِّلت حالات قليلة جداً لتهدم بسيط في قلب التصلب، وتآكل قليل في الإبر ولا يوجد تشوهات دائمة على إبر المفاتيح والتآكل العمودي والجانبى محدود جداً.
  - المفاتيح جميعها وعلى كامل الخط تعاني من ارتخاء في براغي المماسك والجبائر وبراغي موانع الجنوح وبراغي بطيخات الإبر وقلوب التصلب، وهذا يدل على وجود خلل في مرونة الخط وضرورة استبدال أدوات التثبيت القاسي بالمرنة.
  - أدوات التثبيت المستخدمة هي من النوع القاسي، وهي مفقودة بنسبة تقريبيية 50% ويجب استبدال مثل هذه

## 7- تقييم وضع الخط استناداً إلى المعايير والعيوب

الستة السابقة:

- استطاعة المحرك 314 kw
- المسافة بين محاور العربة 5.5 m

### المنهج المتبع في التحليل:

استُعين بالكود الروسي لتقييم الخطوط الحديدية (لأن هذه الخطوط الحديدية مصممة وفق الكود الروسي)، إذ يعدُّ أن لكل عيب من العيوب الستة عامل ثقل يتعلّق بخطورة العيب، وكلما كان العيب خطيراً كان عامل الثقل كبيراً، ومن ثمّ قيمة الغرامة كبيرة، ومنه فإن عيباً من الدرجة الثالثة بالنسبة إلى الفتل تختلف خطورته عن عيب من الدرجة الثالثة بالنسبة إلى الوسعة، وقد قُسمت العيوب إلى خمس درجات كما في الجدول [1] [7].  
والشكل (7) برنامج عربة ROGER تاريخ الكشف 20.12.2009.

استُعين بعربة ROGER لقياس العيوب السابقة انظر الشكل (6)، حيث أُخذت القراءات لعشرين كيلومتراً موزعة على كامل المسار، وحُلَّ كل كيلومتر على حدة.

- آلية فحص الخطوط تعمل على خطوط ذات وسعات mm (1435,1000)
- يبلغ طول العربة 9.5 m
- الوزن 26 ton
- السرعة الأعظمية 80 Km/h




الشكل (6) Syrian Roger400

### الجدول [1] تقسيم العيوب إلى خمس درجات [7]

نوع العيب	مقدار العيب	درجة العيب	الغرامة	السرعة المسموحة كم/سا	نوع العيب	مقدار العيب	درجة العيب	الغرامة	السرعة المسموحة كم/سا
الانخفاض	10-1	1	0	100/140	الفتل	8-1	1	0	100/140
	15-11	2	2			12-9	2	2	
	20-16	3	10			16-13	3	30	
	25-21	4	200	20-16		4	500		
	35-26	5	1000	30-21		5	1000		
	35<			30<					
فرق المستوى	6-1	1	0	100/140	الإزاحة	3-1	1	0	100/140
	12-7	2	0,1			5-4	2	1	
	20-13	3	15			7-6	3	15	
	25-21	4	500	9-8		4	500		
	35-26	5	1000	17-10		5	1000		
	35<			17<					
التوسع 1435 R>350	8-1	1	0	100/140	التضييق 1435	4-1	1	0	100/140
	11-9	2	1			6-5	2	1	
	16-12	3	10			8-7	3	2	
	26-16	4	100	10-9		4	100		
	26<	5	1000	10<		5	1000		
مجموع الغرامات للعيوب كلها على مسافة كيلومتر واحد					تقييم الخط				
60-0					ممتاز				
120-61					جيد				
500-120					مقبول				
أكبر من 500					غير مقبول				



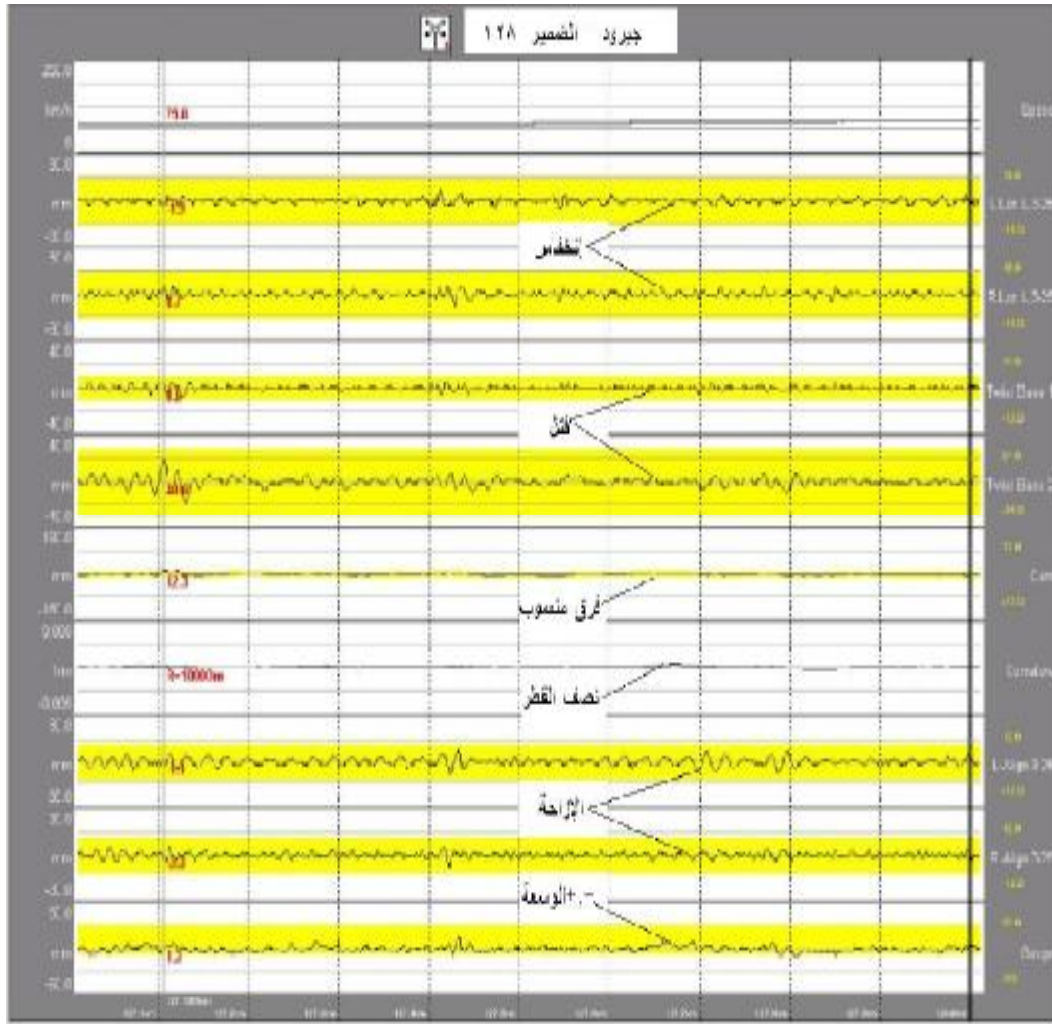

الشكل (7) برنامج عربية ROGER

الجدول [2] نتائج الشكل (7)



جدول يبين الأعطال الموجودة ضمن الكم 128 الواقع بين محطتي (جيرود-الضمير) (تاريخ الكشف 2009\12\20)						
الكيلومتر	الوندة	إنخفاض (مم)	فرق المستوى (مم)	فتل (مم)	إزاحة (مم)	وسعة (مم)
128	1	4	8.3	11	5.3	6
	2	7	12	20	5.1	5
	3	2.5	5	6	3.4	7
	4	3	7	6.7	4	5
	5	7	12	8	8	14
	6	4	9	6	2	5
	7	2	2.2	3	5	9
	8	5	7	6	7	7
	9	4	5	8	3	5-
	10	3	2.7	3	3	2.7



**الجدول 4 : تقييم الكيلومترات كلّها**  
**تقييم جودة كافة الكيلومترات المدروسة**

تقييم الخط	مجموع علامات الترابية لكافة تعيوب في الكيلومتر	مجموع العلامات لكل عيب					الانخفاض	المحطة
		التصديق	الازاحة	التوسع	فرق المنسوب	الفتل		
جيد	02	0	3	10	7	24	0	وضيحي حميدون (111)
غير مطبول	2140	0	101	2002	21	14	2	وضيحي حميدون (116)
غير مطبول	4348	0	110	2018	2	2214	2	خديجة ابو شهور (115)
غير مطبول	2257	1	213	2021	2	18	4	ابوضهور مسنجر (132)
ممتاز	13	0	0	8	1	4	0	سهار - حصاريا (113)
غير مطبول	2043	0	11	19	1	2012	0	حدائقة قحطان (119)
غير مطبول	2483	0	330	1521	2	626	4	شحنة حصار (115)
غير مطبول	3067	0	610	1618	1	1033	2	حماة كز بهم (112)
غير مطبول	3545	0	17	1017	270	2239	12	كفر بيه - كفر بيه (113)
ممتاز	18	0	0	2	1	10	6	هر بلسه - سليل (11)
ممتاز	22	0	0	5	3	10	4	حصن سليل (13)
غير مطبول	2223	0	1110	85	2	1023	26	حصن - ششار (11)
غير مطبول	1226	0	610	564	15	30	8	حصن - ششار (11)
مقبول	272	2	13	30	0	216	2	ششار - سليل (13)
ممتاز	25	0	0	2	3	10	10	خريفون - العاربية (115)
غير مطبول	2561	1001	1030	520	18	24	0	ضبيحون - العاربية (115)
ممتاز	45	4	23	5	2	14	0	العربية - حميدون (113)
غير مطبول	4832	1	110	2018	253	1443	4	مبين - مخابرات (118)
مقبول	234	0	0	0	0	226	0	انحادات - حرود (113)
غير مطبول	783	1	11	548	1	202	0	حرود - القصور (118)
تقييم الخط	مجموع متوسط علامات لرابية لكافة التعيوب في كيلومتر	متوسط العلامات لكل عيب على كامل المسار					الانخفاض	متوسط الكيلومترات
		التصديق	الازاحة	التوسع	فرق المنسوب	الفتل		
غير مطبول	1690	53	219	784	32	598	4	

وبتحليل هذه النتائج يتضح لنا ما يأتي في الشكل (8):

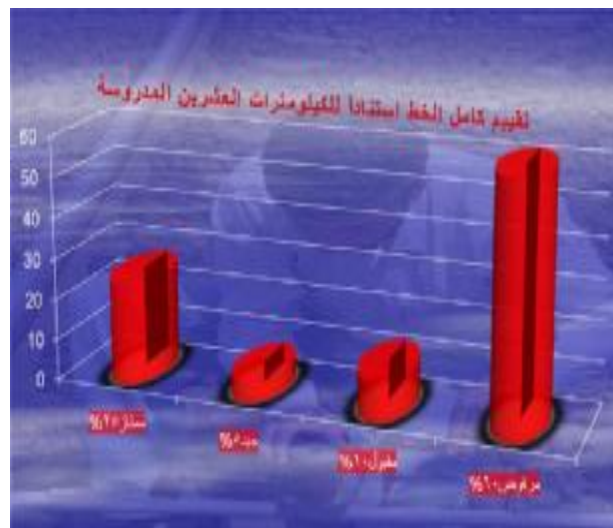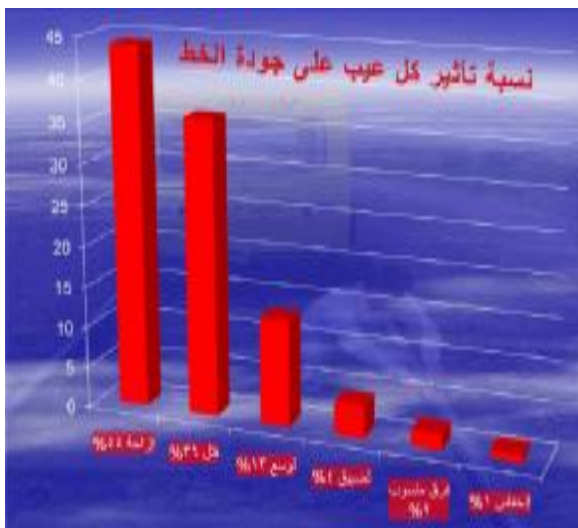

الشكل (8) تحليل النتائج

## 8- النتائج:

للخطوط الملحومة.

§ المفاتيح: العناصر المعدنية وضعها مقبول، أمّا أدوات التثبيت والعوارض فوضعها سيئ جداً.

### 9- المقترحات:

#### 1- القضبان:

- نقترح قص نهايات القضبان 0.5 متر من كل طرف والتحول للقضبان الملحومة.

- نقترح قلب القضبان في المنحنيات الشديدة.

- يجب القيام بأعمال الجلخ بعد إنهاء الأعمال.

#### 2- العوارض:

- العوارض البيتونية وضعها جيد ونقترح المحافظة عليها بعد التأكد من صلاحية الخوابير. ومعالجة العوارض ذات الشقوق بالايبيوكسي واستعمالها في الخطوط الثانوية.

- أمّا العوارض الخشبية فيجب استبدال التالف منها.

#### 3- أدوات التثبيت:

- استكمال استبدال أدوات التثبيت ذات النموذجين

(القاسية و RN ) بـ (NAPLA).

- تعويض النقص في الوسائد المرنة على كامل

المسار .

- شد البراغي والعزقات.

#### 4- البلاست:

- نقترح غربلة كامل البلاست وتطبيق النورم

الأوربي (31.5-63) مم.

- إعادة توزيع البلاست بأكتاف 1 م، وعمق 30

سم على الأقل .

#### 5- المفاتيح:

- نقترح إزالة المفاتيح واستبدالها بالكامل بمفاتيح

جديدة موافقة للمواصفات الفنية.

ومن خلال تحليل النتائج السابقة تبين لنا ما يأتي:

§ العيوب الحاسمة في تقييم الكيلومترات كانت الإزاحة والفتل (معيار النقل كبير) (إن العامل الأساسي لظهور هذه العيوب هو البلاست).

§ يأتي بعدها الوسعة (العامل الأساسي لظهوره هو أدوات التثبيت).

§ لم يظهر إلا تضيق في وتد واحد وعلى الأغلب نتيجة جنوح قطار.

§ في معظم الكيلومترات ظهرت عيوب الانخفاضات وفرق المستوى، ولكنها لم تكن حاسمة (العامل الأساسي لظهور هذه العيوب هو البلاست).

§ لا يوجد تكرار للإزاحة والفتل بين الأوتاد المتتالية على عكس الوسعة.

§ لوحظ وجود ذروة للوسعة وقيمها تتناقص بالتدرج.

§ لوحظ وجود ارتباط بين (الإزاحة والوسعة) - (الانخفاض وفرق المستوى).

§ القضبان وضعها جيد وهي قادرة على تخديم قطارات بسرعات 160 كم/سا.

§ العوارض البيتونية وضعها جيد جداً ولا تتطلب أية أعمال. أمّا الخشبية فوضعها سيئ.

§ أدوات التثبيت القاسية وضعها سيئ، أمّا المرنة RN فتتطلب استكمال الاستبدال، والوسائد غير موجودة. أمّا NAPLA فتشكل 15% بشكل تقريبي من الخط ووضعها جيد.

§ البلاست وضعه سيئ جداً من حيث التلوث، ومن حيث مقطعه.

§ الوصلات وضعها سيئ وعلى أية حال يفضل التحول

## المراجع

- 1- زعرور، جندب، السكك الحديدية-1 منشورات جامعة تشرين 1993/1994
- 2- صيد ناوي، جوزيف-الوادي، هاجم، السكك الحديدية 1 منشورات جامعة دمشق 1996 /1995
- 3- الدراسة الإيطالية لتطوير الخطوط السورية 2009.
- 4- تقارير المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية.
- 5- Coenraad Esveld, MODERN RAILWAY TRACK - Second Edition 2001
- 6- تقارير الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية.
- 7- الياس، عدنان، صيانة الخطوط الحديدية، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية 1981.